

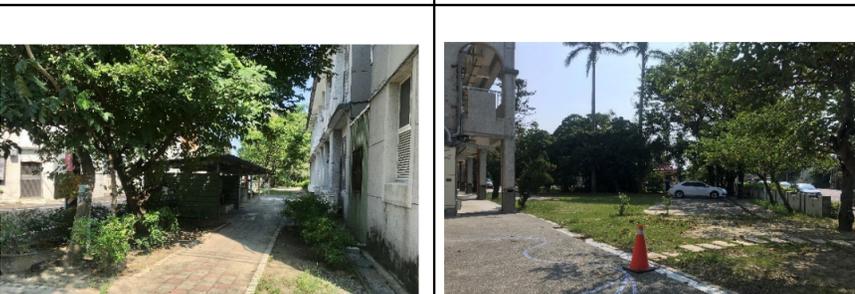
「112年度臺南市列管好望角」平時管理維護考核
(校園景觀類) 考核成績及委員建議

序號	列管年度	行政區	好望角名稱	位置	管理維護單位	認養單位	成績(總平均)	名次	委員評語與改善建議	考核現況照片
1	108年	關廟區	1319崇和讚	關廟區南雄南路568號(校門口)	臺南市關廟區崇和國民小學	無	79	一	(1)鋪面磚縫之雜草，宜定期清除。 (2)因先前重車施作導致路口轉角地坪局部沉陷、隆起而不平整，及座椅抵石子局部破裂，依使用安全考量，宜予以改善。 (3)建議本案可結合民間正名運動與贊助，考量將公車亭、座椅、舊地名「龜洞」解說設施、學生陶板創作、無障礙環境、道路與台電變電箱等，整體規劃景觀，以提升好望角的藝術性。	 
2	109年	龍崎區	龍崎竹贊廣場	龍崎區南屏路	臺南市龍崎區龍崎國民小學	無	81.5	一	(1)鋪面尚平整、乾淨。 (2)建議在斜坡下緣(大樹下)種植耐陰、耐旱的低矮灌木、地被，以改善土壤沖刷流失情形，穩固坡面，亦可讓環境景觀更豐富。 (3)學校入口綠地割草後，宜將廢草清除。 (4)樓梯木頭欄杆部分釘子已鬆脫，亦有部分已長出菇類，請協調區公所加以養護。	 
3	108年	大內區	走讀大內·上學趣	大內區大內里63號(學校)旁巷子	臺南市大內區大內國民小學	無	83	佳作	(1)維護尚可。 (2)側門入口處花台之紫薔薇宜修剪。 (3)步道旁之七里香缺株已補植，建議定期修剪，避免植株過高，造成枝條下方稀疏零落。 (4)球場後方灌木叢及野生爬藤，宜定期修剪、拔除。 (5)綠帶土壤層過高，導致降雨時雨水易漫流至通學步道，污染步道，建議降低部分土壤高程低於路緣石3-5公分。 (6)球場後側步道口建議增設無障礙坡道。	 
4	108年	白河區	仙草遊於藝、鼓動美樂地二部曲	市道172線39KM處	臺南市白河區仙草實驗小學	無	83.75	第三名	(1)步道及綠化植栽維護尚佳。 (2)臨路側之長紅木宜能降低高度，內側臨球場的請維持自然樹形，不須壓低，使校門側植栽有層次。 (3)鋪面縫隙雜草宜定期清除，以免蔓延。	 

**「112年度臺南市列管好望角」平時管理維護考核
(校園景觀類) 考核成績及委員建議**

序號	列管年度	行政區	好望角名稱	位置	管理維護單位	認養單位	成績(總平均)	名次	委員評語與改善建議	考核現況照片
5	109年	白河區	雙園綠動	市道172線39KM處、操場	臺南市白河區仙草實驗小學	無	78.5	—	<p>1.活動中心區域</p> <p>(1)活動中心前植栽多已消失，花台区之蔓性馬櫻丹修剪過低，花台內雜草請以人工清除。</p> <p>(2)灌木叢中之高莖雜草(木)，宜自地面生長處清除，較有效益。另修剪後的枯枝應清除。</p> <p>(3)請重點為館紅花玉芙蓉、日日櫻及石榴，培養本區視覺焦點。</p> <p>2.操場區域</p> <p>(1)鳳凰木旁黃金葉金露花下垂枝宜適當修剪。</p> <p>(2)階梯旁矮磚墩局部坍塌，應盡速移除，地面有部分積水應改善。</p> <p>(3)階梯側綠地覆土過高，致泥土沖刷、污染，建議移除部分土壤，降低土壤高程。</p> <p>(4)溝側有構樹生長，應盡速移除，以免破壞水溝本體。</p> <p>(5)建議每隔1-2年能疏濬一次溝渠，以減少積水狀況。</p> <p>(6)仙草生長狀況不佳，建議讓學生參與養護(與學校同名之植物)，凝聚認同感。</p>	   
6	108年	東山區	日昇東山·圓夢未來(II)	東山區青葉路及育英街口	臺南市東山區東山國民小學	無	79.5	—	<p>(1)行道樹(樟樹)因修剪不當，導致下方樹幹萌發不定枝或幹生枝等情形嚴重，應加以鋸除，以免造成後續維管困擾。★</p> <p>(2)步道磚縫隙之雜草建議應予清除。</p> <p>(3)石板步道臨路側有一片石板已被喬木浮根抬起，建議移除，以減少行走安全隱憂。</p> <p>(4)灌木叢(朱蕉)之野生蔓藤宜盡快清除，避免生長快速影響景觀，亦易蔓生，灌木應適度修剪、降低高度。</p> <p>(5)福木建議可進行修剪塑形(塔型)。</p> <p>(6)靠近洗手間側的盆栽，建議尋求適當地點去盆、落地種植。</p>	 
7	108年	西港區	偶逢雲起	西港區文化路與文化路50巷口	臺南市立西港國民中學	無	85.75	第二名	<p>(1)管理維護尚佳，生態池維護良好，生態池建議檢測溢流口高程，確認補水位從溢流口流失。</p> <p>(2)楓港柿之支架已無功用，建議移除。</p> <p>(3)涼亭側1株千頭木麻黃已死亡，宜清除或換植。</p> <p>(4)福木下方側枝請修剪。</p> <p>(5)樹下卵石請整理。</p> <p>(6)靠圍牆邊(福木下方)之土堆建議使其平整順坡，以免影響強木生長。</p>	 

**「112年度臺南市列管好望角」平時管理維護考核
(校園景觀類) 考核成績及委員建議**

序號	列管年度	行政區	好望角名稱	位置	管理維護單位	認養單位	成績(總平均)	名次	委員評語與改善建議	考核現況照片
8	108年	佳里區	佳里光廊	佳里區光華街、鄰接公園路	臺南市佳里區佳里國民小學	無	87.25	第一名	(1)整體管理維護、灌木及步道維護尚佳。 (2)欖仁樹冠內分枝過多而擁擠，易生維管問題，建議予以疏剪。	
9	109年	佳里區	佳里光廊II	佳里區光華街、光華街90巷附近	臺南市佳里區佳里國民小學	無	82.75	—	(1)步道維護整潔平整。 (2) 綠地栽植七里香部分已有藤蔓入侵，應清除。 (3) 喬木枯枝宜切除 ；影響日日櫻生長之樟樹分枝，建議予以剪除，以利日日櫻生長。 (4)消失的蔓花生區域，建議以竹蕉或彩蕉補植。	
10	108年	七股區	幸福步道	七股區大埤里395號(靠近衛生所的巷子轉角)	臺南市七股區七股國民小學	無	78.25	—	(1)轉角處之阿勃勒樹冠內細枝建議剪除，增加樹冠內通風性，降低病蟲害發生，並建議移除或移植夾雜之小葉欖仁(盆植)。 (2) 盆栽(沙漠玫瑰)建議另覓地落地種植。 (3) 修剪後之廢枝應予以清除 ，另部分草坪消失，土壤裸露宜改善。 (4)水溝上之沖孔金屬板較疏，建議未來改為卵石。 (5)牆面管線較為雜亂，建議日後有機會整理線路、將其配置適當位置。	
11	108年	七股區	魔法森林好望角(三)	七股區三股里100號，國小大門口兩側	臺南市七股區三股國民小學	無	74.75	—	(1)校園正面臨道路側之植栽景觀缺乏維護管理。部分喬木分枝過長、下垂等顯雜亂，宜適時予以修剪。 (2)校方較缺乏對於景觀與植栽之正確觀念，建議定期割除雜草，修剪植栽。 (3) 修剪後之枯枝、割草後之廢草宜及時清除。 (4) 七里香、長穗紅鐵苜等綠籬建議適時修剪，其中自生之雜木苗、高莖雜草應自根部清除。	